 
 
 


TORRE DE LUZ Y BOOSTER	SOLDADURA ACTIVA	ESTADO DE LA PANTALLA TÁCTIL	PARÁMETROS DE FUNCIONAMIENTO	POSIBLE INTERVENCIÓN REQUERIDA (ver notas en negrita abajo)
 ROJO OFF NARANJA OFF VERDE OFF BEEP OFF BOOSTER OFF	NO  ARCO APAGADO	 PANTALLA Y ALIMENTACIÓN: APAGADO	SMARTBOOSTER: APAGADO PANTALLA TÁCTIL: EN BLANCO NO SE ESTÁ REALIZANDO NINGUNA SOLDADURA	ANTES DE SOLDAR, EL DISPOSITIVO DEBE ESTAR ENCENDIDO. BUSQUE LA LUZ VERDE INTERMITENTE EN LA TORRE. DESPUÉS DE ENCENDERSE, EL SOFTWARE DEL SMARTBOOSTER TARDARÁ APROXIMADAMENTE 20 SEGUNDOS EN INICIALIZARSE. LA SOLDADURA ACTIVA SOLO PUEDE COMENZAR UNA VEZ COMPLETADO EL PROCESO DE INICIALIZACIÓN
 ROJO OFF NARANJA OFF VERDE intermitente ON BEEP OFF BOOSTER ON	NO  ARCO APAGADO	 PANTALLA Y ALIMENTACIÓN: ENCENDIDO	SMARTBOOSTER: ENCENDIDO ACCIONAM. DEL MOTOR: COLD WIRE PANTALLA TÁCTIL: AUTO BOOST DEL MOTOR: EN ESPERA VELOCIDAD DE BOOST: CERO LUZ DE FUNCIONAMIENTO: APAGADA	NO SE REQUIERE INTERVENCIÓN EL SMARTBOOSTER ESTÁ LISTO PARA ALIMENTAR HILO TAN PRONTO COMIENCE EL ARCO DE SOLDADURA Y EL ALIMENTADOR FRONTAL TIRE DEL HILO LA LUZ INTERMITENTE PARPADEA PARA CONFIRMAR QUE EL DISPOSITIVO HA SIDO ENCENDIDO
 ROJO OFF NARANJA ON VERDE ON BEEP OFF BOOSTER ON	si  ARCO ENCENDIDO	 PANTALLA Y ALIMENTACIÓN: ENCENDIDO	SMARTBOOSTER: ENCENDIDO ACCIONAM. DEL MOTOR: COLD WIRE PANTALLA TÁCTIL: AUTO BOOST DEL MOTOR: ACTIVO VELOCID. DEL HILO: MAYOR QUE CERO LUZ DE FUNCIONAMIENTO: ENCENDIDA	NO SE REQUIERE INTERVENCIÓN EL SMARTBOOSTER ESTÁ ALIMENTANDO HILO ACTIVAMENTE PARA AYUDAR AL ALIMENTADOR ARRASTRADOR FRONTAL LA LUZ NARANJA DE LA TORRE ESTÁ ENCENDIDA PARA INDICAR LA PRESENCIA DE VOLTAGE DE SOLDADURA EN EL HILO
 ROJO ON NARANJA ON VERDE ON BEEP ON BOOSTER ON	si  ARCO ENCENDIDO	 PANTALLA Y ALIMENTACIÓN: ENCENDIDO	SMARTBOOSTER: ENCENDIDO ACCIONAM. DEL MOTOR: COLD WIRE PANTALLA TÁCTIL: AUTO BOOST DEL MOTOR: MUY BAJO VELOCIDAD DEL HILO : MUY ALTA LUZ DE FUNCIONAMIENTO: ENCENDIDA	SE REQUIEREN URGENTEMENTE DOS POSIBLES INTERVENCIÓNES: 1) GIRE EL MANDO DE CONTROL DE PRESIÓN HASTA QUE CAMBIE DE ROJO A VERDE 2) ASEGÚRESE DE QUE LA RANURA DE LA RUEDA DE PRESIÓN EN LA QUE ENTRA EL HILO NO ESTÉ DESGASTADA
 ROJO ON NARANJA OFF VERDE ON BEEP ON BOOSTER ON	NO  ARCO APAGADO	 PANTALLA Y ALIMENTACIÓN: ENCENDIDO	SMARTBOOSTER: ENCENDIDO ACCIONAM. DEL MOTOR: COLD WIRE PANTALLA TÁCTIL: AUTO BOOST DEL MOTOR: MUY BAJO VELOCIDAD DEL HILO: MUY ALTA LUZ DE FUNCIONAMIENTO: ENCENDIDA	CAMBIE A UN NUEVO PAQUETE DE HILO LLENO. NO QUEDA MÁS HILO DENTRO DEL CONTENEDOR (BULK PACK). ESTA ALARMA SOLO FUNCIONA SI LA OPCIÓN HA SIDO ACTIVADA EN LA CONFIGURACIÓN DEL MENÚ DE OPCIONES DE ALARMA Y SE HA INSTALADO UN SENSOR MECÁNICO O ELÉCTRICO A LA SALIDA DE LA CÚPULA Y SE HA CONECTADO AL SMARTBOOSTER.
 ROJO ON NARANJA OFF VERDE ON BEEP ON BOOSTER ON	NO  ARCO APAGADO	 PANTALLA Y ALIMENTACIÓN: ENCENDIDO	SMARTBOOSTER: ENCENDIDO ACCIONAM. DEL MOTOR: COLD WIRE PANTALLA TÁCTIL: ALIM. MANUAL BOOST DEL MOTOR: CONFIGURACIÓN VEL. DE INSERCIÓN: CONFIGURACIÓN LUZ DE FUNCIONAMIENTO: ENCENDIDA	NO SE REQUIERE INTERVENCIÓN UNA VEZ COMPLETADO EL PROCEDIMIENTO DE INSERCIÓN ASISTIDA Y HABIENDO SELECCIONADO "AUTO" EN LA PANTALLA TÁCTIL, TODAS LAS SEÑALES DE ALARMA Y ACÚSTICAS SE DETENDRÁN. LA INSERCIÓN SE REALIZA NORMALMENTE A ALTA VELOCIDAD, LO QUE ACTIVA LA LUZ ROJA Y EL ZUMBIDO (BEEP).
 ROJO ON NARANJA OFF VERDE OFF BEEP OFF BOOSTER ON	NO  ARCO APAGADO	 PANTALLA Y ALIMENTACIÓN: ENCENDIDO	SMARTBOOSTER: ENCENDIDO ACCIONAM. DEL MOTOR: COLD WIRE PANTALLA TÁCTIL: NO EN AUTO BOOST DEL MOTOR: INACTIVO VELOCIDAD DEL HILO: CERO LUZ DE FUNCIONAMIENTO: APAGADA	TOQUE "PLAY" O EL "ICONO DE PAUSA" PARA HABILITAR LA ALIMENTACIÓN ACTIVA DE HILO DEL SMARTBOOSTER EN EL MODO DE PAUSA, EL MOTOR ESTÁ EN PUNTO MUERTO Y NO EMPUJA EL HILO DE FORMA ACTIVA, PERO TAMPOCO BLOQUEA LA RUEDA DE EMPUJE. SIN EMBARGO, LA FALTA DE EMPUJE ACTIVO PUEDE CAUSAR PROBLEMAS GRAVES DURANTE EL PROCESO DE SOLDADURA POR ARCO.
 ROJO ON NARANJA OFF VERDE OFF BEEP OFF BOOSTER ON	NO  ARCO APAGADO	 PANTALLA Y ALIMENTACIÓN: ENCENDIDO	SMARTBOOSTER: ENCENDIDO ACCIONAM. DEL MOTOR: COLD WIRE PANTALLA TÁCTIL: NO EN AUTO BOOST DEL MOTOR: CERO VELOCIDAD DEL HILO: CERO LUZ DE FUNCIONAMIENTO: APAGADA	TOQUE EL COMANDO "ALIMENTACIÓN AUTOMÁTICA" ANTES DE SOLDAR, EL SMARTBOOSTER DEBE ESTAR SIEMPRE EN EL MODO "AUTO" DE LA PANTALLA TÁCTIL. EN CUALQUIER OTRA PANTALLA, EL DISPOSITIVO NO ASISTIRÁ AL ALIMENTADOR PRINCIPAL FRONTAL, Y ESTO PUEDE CAUSAR GRAVES PROBLEMAS DE ALIMENTACIÓN EN EL PROCESO DE SOLDADURA POR ARCO.
 ROJO OFF NARANJA ON VERDE OFF BEEP OFF BOOSTER ON	NO  ARCO APAGADO	 PANTALLA Y ALIMENTACIÓN: ENCENDIDO	SMARTBOOSTER: ENCENDIDO ACCIONAM. DEL MOTOR: COLD WIRE PANTALLA TÁCTIL: AUTO BOOST DEL MOTOR: EN ESPERA VELOCIDAD DEL HILO: CERO LUZ DE FUNCIONAMIENTO: APAGADA	NO ABRA LA TAPA DE LA CUBIERTA DE LA RUEDA Y NO TOQUE EL HILO SIN PROTECCIÓN  SIN SOLDADURA ACTIVA NI ALIMENTACIÓN DE HILO (CON LA ÚNICA EXCEPCIÓN DEL SEGUIMIENTO DE JUNTA ROBÓTICO / SEAM-TRACKING), NO DEBERÍA HABER VOLTAGE EN EL HILO; SIN EMBARGO, LA LUZ NARANJA SE ENCENDERÁ SI EL RELÉ VOLT MÉTRICO DETECTA UNA CORRIENTE INESPERADA EN EL HILO.
 ROJO OFF NARANJA OFF VERDE ON BEEP OFF BOOSTER ON	si  ARCO ENCENDIDO	 PANTALLA Y ALIMENTACIÓN: ENCENDIDO	SMARTBOOSTER: ENCENDIDO ACCIONAM. DEL MOTOR: COLD WIRE PANTALLA TÁCTIL: AUTO BOOST DEL MOTOR: ACTIVO VELOCID. DEL HILO: MAYOR QUE CERO LUZ DE FUNCIONAMIENTO: ENCENDIDA	COMPRUEBE EL RELÉ VOLT MÉTRICO O SU FUSIBLE SI LA LUZ NARANJA PERMANECE APAGADA CON SOLDADURA ACTIVA Y ALIMENTACIÓN DE HILO, ES PROBABLE QUE EXISTA UN DEFECTO O UN MAL FUNCIONAMIENTO DEL RELÉ O DE SU FUSIBLE. REEMPLACE LA PIEZA DEFECTUOSA LO ANTES POSIBLE PARA PODER SEGUIR MONITOREANDO CUALQUIER PRESENCIA DE VOLTAGE EN EL HILO.